



## 3M™ Serie 7500 Medias Máscaras Reutilizables

### Descripción de Producto

La Media Máscara Reutilizable 3M™ Serie 7500 ha establecido un nuevo standard en comodidad. La válvula de exhalación proporciona un aumento de la durabilidad y es más fácil mantenerla limpia. La baja resistencia de exhalación ayuda a reducir el calor acumulado en la máscara e incrementa su comodidad. Disponible en tres tallas, todas con sistema de conexión de bayoneta de 3M que permite utilizar un amplio rango de filtros frente a partículas, gases y vapores, según sus necesidades particulares. La máscara también puede usarse con Sistema de suministro de aire 3M™ S-200+ para mayor comodidad y flexibilidad.

### Características Principales

- Media Máscara resistente y reutilizable con programa completo de mantenimiento disponible.
- Fabricada en silicona suave que reduce la presión/tensión sobre la cara para un mayor confort durante largos periodos de trabajo.
- Sistema flexible: Filtros de gases y vapores y/o filtros de partículas con opción a suministro de aire.
- Válvula patentada que facilita la respiración mientras reduce la acumulación de calor y humedad en el interior. Adicionalmente, se eliminan las vibraciones de la válvula para una mejor comunicación.
- La dirección descendente del aire exhalado reduce el empañamiento cuando se usan gafas o pantallas de soldadura.
- El diseño de doble filtro proporciona una resistencia a la respiración menor, se adapta mejor y mejora el campo de visión.
- Nuevo arnés de cabeza ajustable diseñado para ofrecer una buena estabilidad de la máscara.
- Fácil de poner con posición de descanso sobre el pecho para mayor comodidad sin necesidad de perder el ajuste.
- Arnés de cabeza diseñado para acoplar otro EPI, incluidas pantallas de soldadura y gafas 3M.
- Sistema de acople de filtros de bayoneta muy seguro con filtros de cambio económicos.
- 3 tamaños (pequeño - 7501, medio - 7502, grande - 7503)
- Tamaños codificados por colores para una mejor identificación.

### Aplicaciones

La Media Máscara 7500 puede utilizarse con una amplia variedad de diferentes Filtros:

**Filtros de gases y vapores o combinados:** Los filtros generalmente protegen frente a ciertos tipos de gases y vapores y partículas.

- Los Filtros de la Serie 6000 se ajustan directamente sobre la Media Máscara, a excepción de los filtros 6098 y 6099.

**Filtros para partículas:** Estos filtros proporcionan protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles.

- Los Filtros para Partículas Serie 2000 se ajustan directamente sobre la Media Máscara.
- Los Filtros para Partículas Serie 5000 pueden utilizarse por sí solos con la plataforma 603 y los retenedores 501.
- Los Filtros P3 6035 y 6038 están encapsulados, y se ajustan directamente sobre la Media Máscara.

#### Combinaciones de Filtros de Gases, Vapores y Partículas:

- Los Filtros para Partículas Serie 5000 pueden ser usados con los Filtros para Gases y Vapores Serie 6000 usando los retenedores 501, excluyendo los filtros 6035, 6038, 6096, 6098 y 6099.
- Los Filtros 6096 tienen un Filtro para Partículas intermedio integrado en el filtro para Gases y Vapores.
- Los Filtros 6038 son unos Filtros encapsulados con una fina capa de carbón activo para la protección frente a bajas concentraciones de gases.

**Con suministro de aire:** Todos los Filtros pueden utilizarse con el regulador de suministro de aire S-200+ excepto para los filtros P1 (5911) y los filtros P2 (5925, 2125 y 2128), 6098 y 6099.

**Consultar Hoja Técnica de los Filtros de Bayoneta de 3M para ver todos los filtros disponibles y su protección.**

## Normas y Aprobaciones

Estos productos han sido ensayados con respecto a las Normas Europeas correspondientes:

- Media Máscara serie 7500 bajo la norma EN140:1998.
- Filtros de Gases y Vapores serie 6000 bajo la norma EN14387:2004 + A1:2008.
- Filtros de partículas serie 2000, 5000, 6035 y 6038, bajo la norma EN143: 2000 / A1:2006.

Las medias mascararas serie 3M 6000 y los filtros serie 6000/5000/2000 cumplen los requisitos del Reglamento UE 2016/425 de Equipos de Protección Individual y certificación bajo el Anexo V (Módulo B), examen de tipo y cumple con los requisitos de salud y seguridad según su Anexo II, y por tanto tienen marcado CE. Estos productos fueron examinados en su etapa de diseño y certificados por: BSI Product Services, Kitemark House, Maylands Avenue, Hemel Hempstead, HP2 4SQ, UK (Organismo Notificado nº 0086) o por BSI Group The Netherlands B.V. John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, The Netherlands (Organismo Notificado nº 2797)

## Uso

### Cuando la Media Máscara serie 7500 se acopla con Filtros de Gases y Vapores:

- Serie 6000: pueden ser utilizados en concentraciones de gases y vapores (tipos especificados por 3M) hasta 50 veces el valor límite ambiental o 1000ppm (5000ppm para la serie 6055). El valor que sea menor.
- Serie 6075: ofrecen protección contra vapores orgánicos (como los anteriores) y 10ppm de formaldehído.
- Serie 6000: no deberían ser utilizados para proteger al usuario contra gases o vapores que tienen bajas propiedades de aviso (olor o sabor).

### Cuando la Media Máscara se acopla con Filtros de Partículas:

- Los filtros 5911 protegen en concentraciones de partículas hasta 4 veces el límite de exposición (FP=4).
- Los filtros 5925, 2125 y 2128 protegen en concentraciones de partículas hasta 12 veces el límite de exposición (FP=12).
- Los filtros 5935, 2135, 2138 y 6035, protegen en concentraciones de partículas hasta 50 veces el límite de exposición (FP=50).
- Los Filtros 2128 y 2138 pueden utilizarse en concentraciones de ozono hasta 10 veces el límite de exposición (FP=10) y en niveles molestos de vapores orgánicos y gases ácidos (niveles inferiores al límite de exposición).
- 6038 ofrece protección frente a fluoruro de hidrógeno hasta 30 ppm y frente a niveles molestos de gases ácidos y vapores orgánicos a niveles inferiores al VLA.

## Limpieza y Almacenamiento

Se recomienda limpiarlo después de cada periodo de utilización.

1. Desmontar extrayendo los filtros, las bandas de ajuste y demás partes.
2. Limpiar la pieza facial (a excepción de los filtros) con la toallita desinfectante 3M™ 105 o sumergiendo la pieza facial en una disolución limpiadora de jabón doméstico con agua templada y frotar suavemente con un cepillo.
3. Desinfecte empapando la Media Máscara en una solución de desinfectante de amonio cuaternario o hipoclorito sódico (30ml de lejía doméstica en 7.5l de agua) u otro desinfectante.
4. Aclare en agua templada y limpia, y seque al aire libre en atmósferas no contaminadas.

⚠ La temperatura del agua no debe exceder los 50°C.

⚠ No utilizar limpiadores que contenga lanolina u otros aceites. No someter a autoclave.

## Mantenimiento

La Media Máscara 7500 debe inspeccionarse antes de cada uso. Los componentes dañados deben reemplazarse.

Se sugiere el siguiente procedimiento.

1. Revisar la máscara facial por si hubiera grietas, desgarraduras o suciedad. Examinar las válvulas de inhalación por si hubieran signos de deformación, grietas o desgarraduras.
2. Revisar que las bandas de ajuste se encuentran intactas y tienen una buena elasticidad.
3. Examinar todas las partes de plástico y juntas por si hubieran signos de grietas o fatiga y sustituirlos en ese caso.
4. Quitar la cubierta de la válvula de exhalación y la propia válvula examinando cualquier signo de suciedad, distorsión, grieta o desgarradura. Sustituya las partes si fuera necesario. Asegurar la cubierta de la válvula antes de su uso.

## Limitaciones de uso

1. Las Máscaras no suministran aire. No utilizar en áreas con deficiencia de oxígeno\*.
2. No utilice como protección respiratoria frente a contaminantes atmosféricos con bajas propiedades de aviso, desconocidos o en concentraciones inmediatamente peligrosas para la salud o la vida (IDLH) o frente a contaminantes que pueden generar calores de reacción altos con los filtros (el sistema de suministro de aire 3M™ S-200+ puede utilizarse frente a sustancias con bajas propiedades de aviso, sujeto a otras limitaciones de uso).
3. No modificar o alterar este equipo de protección.
4. NO utilice este equipo si tiene barba u otro tipo de vello facial que pueda impedir el contacto entre el rostro y el borde de la máscara y, por tanto, impedir un correcto sellado facial.
5. No utilizar cuando no se conocen las concentraciones de los contaminantes.
6. No utilizar como protección en situaciones de evacuación.
7. Abandonar inmediatamente el área de trabajo, comprobar la integridad de la pieza facial y sustituir la pieza facial o filtros si:
  - Se ha dañado alguna parte del sistema.
  - Se hace difícil la respiración o aumenta la resistencia.
  - Sufre mareos o molestias.
  - Nota el olor, sabor o la irritación producida por las sustancias contaminantes.
8. Entre períodos de utilización, almacenar el equipo en un recipiente sellado y alejado de áreas contaminadas.
9. Usar de acuerdo con las instrucciones de la pieza facial y de los filtros correspondientes.
10. En caso de que se fuera a utilizar en atmósferas explosivas, contactar con el servicio técnico de 3M.

\*Definición de 3M, volumen mínimo de oxígeno del 19.5%.

## Materiales


Componente	Material
Sellado facial	Silicona
Arnés de cabeza	Polietileno
Bandas de cabeza	Fibra de poliéster/neopreno
Válvula de inhalación	Caucho de silicona
Válvula de exhalación	Caucho de silicona
Junta	Caucho de silicona
Cuerpo de filtro 6000	Poliestireno
Carcasa de válvula	Poliéster resistente al calor
Retenedor de filtro	Poliéster resistente al calor
Elemento de filtro 6000	Carbón activo/tratado
Series 5000 / 2000	Polipropileno

Este producto no contiene componentes fabricados de látex de caucho natural.

## Instrucciones de ajuste


### Arnés en posición estándar

1. Ajustar la longitud del arnés para que se sitúe de forma cómoda sobre la cabeza.
2. Colocar la pieza facial sobre la boca y nariz.
3. Colocar el arnés sobre la parte superior de la cabeza.

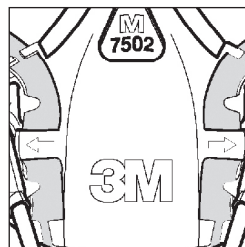

### Arnés en posición deslizante

1. Situar el arnés en la pieza facial como se indica.
2. Ajustar la longitud del arnés para que se sitúe de forma cómoda sobre la cabeza.
3. Mientras se sujeta los extremos del arnés con una mano, deslizar la pieza facial hacia arriba para colocarla sobre la nariz y la boca, como se muestra en la figura.

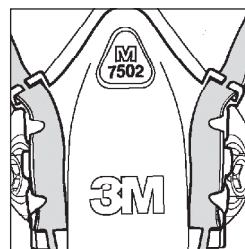

### Para ambas disposiciones del arnés

1. Coger las bandas de sujeción inferiores con cada mano, llevarlas a la nuca y abrocharlas.
2. Tensar las bandas superiores estirando de los extremos hasta conseguir un ajuste cómodo y eficaz.
3. Tensar las bandas inferiores (las bandas pueden liberarse presionando en la parte de atrás de la hebilla).



## Comprobación de ajuste

Realice una prueba de de ajuste facial siempre que se coloque el equipo de protección.

Comprobación de ajuste facial de presión positiva (todos los filtros excepto los de las Series 3M™ 6035, 6038 / 2000).

1. Coloque la palma de la mano sobre la válvula de exhalación y exhale con suavidad.
2. Si la pieza facial se hincha ligeramente, no existen fugas entre la pieza facial y la cara del usuario, esto indica que el ajuste es adecuado.
3. Si se detectan fugas de aire, vuelva a colocar la pieza facial, reajuste las bandas de sujeción para eliminar las posibles fugas.
4. Repetir la comprobación de ajuste arriba mencionada.
5. Si no puede conseguir un ajuste adecuado, no entre en el área contaminada. Consulte con su supervisor.

Comprobación de ajuste de presión negativa (Filtros 3M™ serie 6035, 6038 / 2000)

1. Presionar con los pulgares en la parte central del filtro serie 2000 o por la parte superior e inferior en los Filtros 6035 y 6038, inhalar con suavidad y mantener la respiración durante unos cinco o diez segundos.
2. Si la pieza facial se hunde ligeramente, esto indica que se ha conseguido un buen ajuste facial.
3. Si se notan fugas, volver a ponerse la pieza facial sobre la cara y reajustar la tensión de las bandas para eliminar la fuga.
4. Repetir la comprobación de ajuste arriba indicada.
5. Si no puede conseguir un ajuste apropiado, no entre en el área contaminada. Consulte con su supervisor.

## Nota Importante

3M no asume ninguna responsabilidad, ya sea directa o consecuente (incluyendo, pero no limitado a, la pérdida de beneficios, los negocios y / o los fondos de comercio) derivada de la dependencia de cualquier información proporcionada por 3M. El usuario es el responsable de determinar la idoneidad de los productos para uso previsto. Nada en esta declaración será considerado para excluir o restringir la responsabilidad de 3M por muerte o daño personal derivada de su negligencia.



### Productos de Protección Personal

#### 3M España, S.L.

C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 28027 Madrid  
Teléfono: 91 321 62 81  
Fax: 91 321 63 05  
[www.3M.com/es/seguridad](http://www.3M.com/es/seguridad)  
[ohes.es@3M.com](mailto:ohes.es@3M.com)

## Recambios y Accesorios

Debido a la gran cantidad de piezas de repuesto disponible para las medias máscaras 7500, el mantenimiento puede realizarse con facilidad.

Referencia	Descripción
7581	Conjunto de arnés de cabeza
7582	Válvula de inhalación
7583	Válvula de exhalación
7586	Pieza conectores bayoneta
501	Retenedor para Filtros serie
603	5000 Plataforma para Filtros
105	serie 5000 Toallita desinfectante



**⚠** La protección respiratoria sólo es efectiva si se selecciona, se coloca, se usa correctamente, y cuando se lleva todo el tiempo que dura la exposición a los contaminantes.

Si necesita asesoramiento en formación de protección respiratoria o consejo, contacte con 3M.

Para más información sobre productos o servicios 3M, por favor llame al teléfono de consulta facilitado.